

令和 8 年度 若年技能者トライアル・ワークショップ

「溶接」職種 実技課題

1. 実技の種類

課題の種類は、アーク溶接 1 種類とし、所定の課題を一定時間内に行う実技とする。

2. 実技用材料

実技材は、J I S G 3 1 0 1 に規定する S S 4 0 0（旧呼称 S S 4 1）を使用する。
実技材の寸法は次の通りである。

9.0mm × 200mm × 125mm × 2 枚 V 形突合せ継手

3. 実技用溶接棒

アーク溶接用溶接棒は参加者が持参したものを使用する。

★ 使用可能溶接棒は J I S Z 3 2 1 1 の認定品で、棒径 3.2mm 又は 4.0mm とする。
銘柄及び棒径の混用は自由とするが、参加申込時または後日指定日までに事前届け出
を行っておき、会場において溶接棒の確認を受けるものとする。

但し、先端加工品は使用不可

【棒径 3.2mm の溶接棒は長さ 400mm 以下、棒径 4.0mm の溶接棒は長さ 450mm 以下の
一般市販品とする。】

（11/ 16～17 実技室内の保温炉【保管温度 100℃】で保管できます）

4. 実技課題

表 1 及び図 1 に示すとおりとする。

表 1 実技課題

区分	実技用材料の 厚さ（呼び）	溶接姿勢	継手の種類	裏当金
中 板	9mm	下向溶接	V 形突合せ継手 （開先角度：60°） （ルート面、ルート間隔は任意）	なし

注：支給材料はベベル角度 30° に加工したものを支給する。

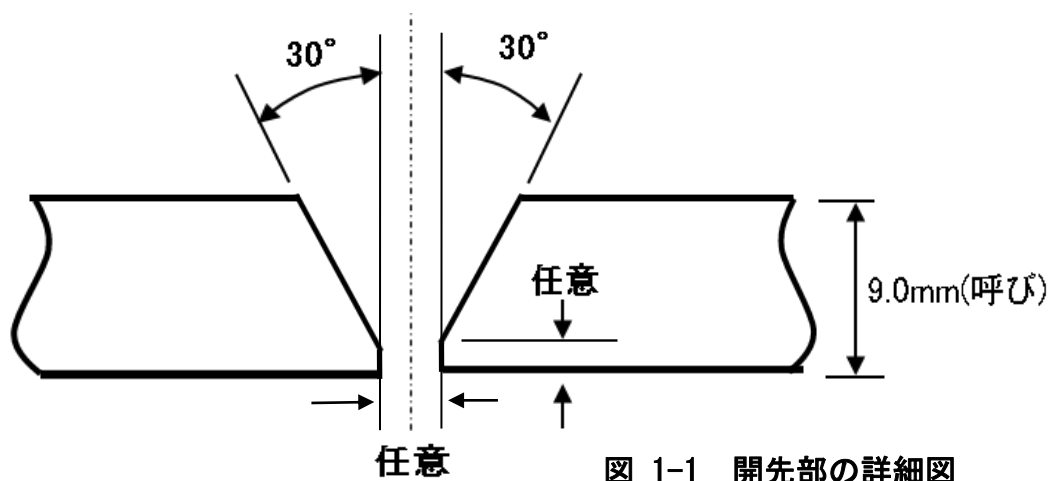


図 1-1 開先部の詳細図

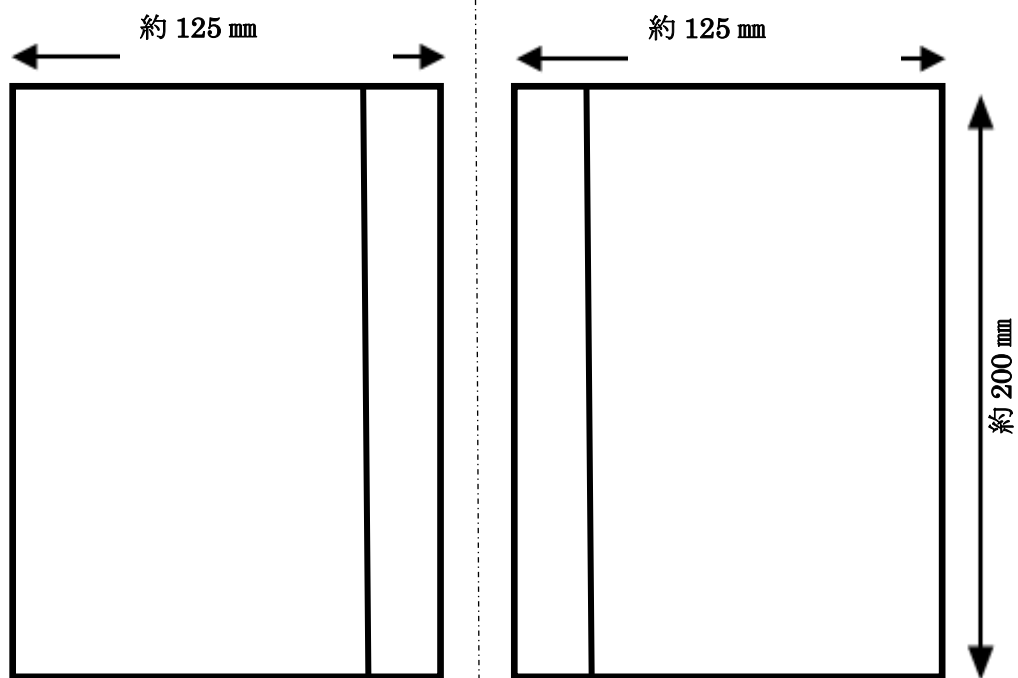


図 1-2 実技材の全体図

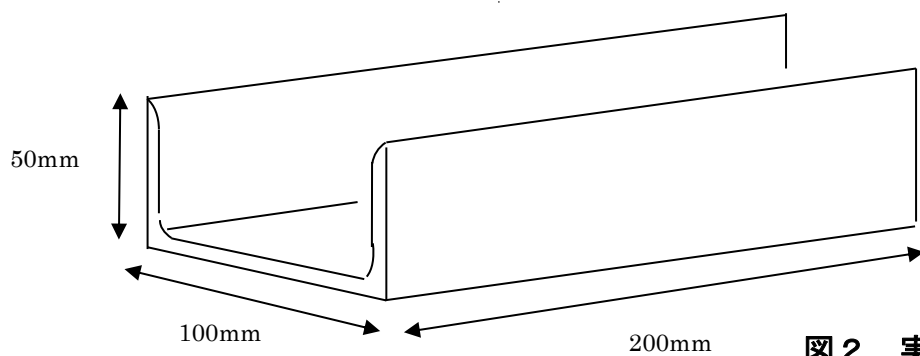


図 2 実技材台の形状

(実技会場に準備しているもの)

実技要領及び注意事項

1. 実技用機材：

＜会場に準備してあるもの＞

- ① 実技用材料
- ② 溶接機（ダイヘン BP300）電流計付
- ③ 導線及びホルダ（300号）
- ④ 溶接用作業台(床面から天板まで約443mm) 400mm×600mm
- ⑤ バイス、腰掛け(床面から天板まで約458mm)、残棒入れ、工具箱（空箱）、会場清掃用具、実技材台、敷板(厚さ9mm 150mm×250mm)
- ⑥ 溶接棒保温炉【保管温度 100℃】（前日から使用可）

＜参加者が持参するもの＞

① 作業服装と保護具

作業服装（作業帽又は安全帽、作業服上下、安全靴）

保護具（溶接用皮手袋(全長280mm以上)、前掛け、腕カバー、足カバー（紐靴では必要）、保護メガネ、フィルタープレート付溶接用保護面、溶接作業用の防塵マスク（JIS DS2 以上又は適正マーク入りのもの）

保護具、足カバー不良は減点する。

② 工具類

チップングハンマ、ワイヤブラシ、片手ハンマ、たがね、柄付き平やすり、プライヤー、布やすり等、罫書き針、タック溶接（仮付）用治具、ウエス、石筆、チョーク、小型置時計(設定時刻表現装置使用禁止)。

砥石、木片、Cクランプ（布やすり、砥石は開先加工のみ使用）

③ 測定用具

携帯用電流計（キャブタイヤケーブル接続金具を取外さずに、外部で計測出来る物に限る）、隙間ゲージ、スケール、角度ゲージ、ノギス。

④ 溶接棒

実技課題「3. 実技用溶接棒」に記載（「事前に届け出」のこと）。

⑤ 練習用材料

実技中に練習が認められるので、練習希望者は実技材に準じた練習用材料を持参のこと。（実技材と区別できるように、**必ず一角を切断したもの**）

⑥ 電流調整用鋼板(厚さ 6～9mm 125mm×200mm以下 形状自由)

* 工具類・測定用具・練習用材料で必要がないと考えた場合は持参しなくてもよい。
但し、**会場では一切貸与はしない。**

2. 実技時間

練習、電流調整、タック溶接（仮付）、本溶接、溶接終了後の実技材の清掃及び指導者の確認に要する時間を含めて**40分間**とする。

なお、溶接作業に先立って行う開先加工の時間(15分)は含まない。

3. 溶接用作業台と溶接棒

会場所所有の作業台を使用する。

また、事前申告した溶接棒を使用すること(未申告・未登録の場合、実技参加できません)

4. 実技用材料及び開先加工

- (1) 実技用材料は、主催者が支給する。また、開先加工作業に入る前に支給材料の点検を行い、異常がある場合は、指導者に申し出ること。
- (2) 開先加工の時間は、15分間とする。
- (3) 支給材料は、30°のベベル角度の加工がされたもので、平ヤスリあるいは布ヤスリ(等)

による開先の加工は、次のことに注意すること。

- ① ルート面の加工は任意とする(局部的加工をしてはならない)。
- ② ベベル角度は、変更してはならない(局部的加工をしてはならない)。

※(4) 開先部の加工が終了したら、指導者に申し出て「確認を受ける」こと。

(使用する溶接棒の照合(事前登録品)含めて)

5. 溶接作業

- (1) 実技時間は、練習、電流調整、タック溶接(仮付)、本溶接、実技材の清掃及び指導者の確認に要する時間を含めて40分とし、40分経過後は、未完成であっても実技材を提出すること(実技会場の掃除時間及び工具類の収納は、実技時間に含めない)。
- (2) 溶接作業には、1ページに記載の「実技用機材」に示す工具及び測定用具を使用する。

ただし、認許機材以外でも工具点検で認められたものは使用してもよい。

- (3) タック溶接(仮付)は、実技用材料の両端から各々15mm以内の裏面に行うこと。
- (4) ルート間隔は任意とする(テーパ間隔も行ってよい)。

※(5) タック溶接(仮付)終了後、指導者に申し出て「確認を受ける」こと。

- (6) 溶接による変形は、逆ひずみ法によって防ぐものとする。
- (7) エンドタブは使用禁止とする。又、捨て金を使用して連続溶接を行ってはならない。
- (8) 実技材台は、主催者が準備したものを使用すること(P2の図2を参照)。
- (9) 練習材は、作業台に準備されている実技材台を使用し、練習を行ってもよい。
- (10) 溶接は、タック溶接(仮付)部を除いて片面溶接とし、裏面から溶接をしてはならない。
- (11) 溶接方向は、左進、右進又はそれらの混用のいずれでもよい。ただし、1パス中の混用は認めない。
- (12) 溶接層数及びパス数は自由とする。
- (13) 溶接中及び溶接後において、変形の矯正は禁止する。
- (14) たがねは、スラグやスパッタを取るために使用するのはいいが、溶接金属をはつき取る目的で使用してはならない。

6. 安全作業・その他

- (1) 工具箱は、主催者が準備したものを使用すること。
- (2) 実技中は、安全作業の可能な服装及び保護具を着用し、特に安全に注意して作業を行うこと。
- (3) 溶接実技中に事故があった場合には、指導者に申し出てその指示を受けること。
- (4) 溶接電流の調整は、必ず練習用材料又は電流調整用鋼板を使用し、作業台等にアークを出してはならない。
- (5) スラグ、スパッタの除去、ブラシかけ等の作業を行う場合において、ホルダは、所定のホルダ掛けに納めておくこと。なお、このとき溶接棒はホルダから外しておく。
- (6) タック溶接（仮付）時を除き、アーク発生中に作業台上に工具類を置いたまま作業を行わないこと。ただし、電流計は除く。
- (7) 安全上問題になるほど実技材に手、腕を押し付けて溶接してはならない。
- (8) 実技中は、他人の作業の妨げになるようなことをしてはならない。また、工具等の貸借は禁止する。
- (9) 実技中は、指導者の指示に従うこと。指導者の指示に従わなかった場合や、実技課題、実技要領及び注意事項に違反した場合は、減点又は失格とすることがある。
- (10) 溶接作業が終了したら、溶接機のスイッチを切っておくこと。
- ※(11) 溶接機のスイッチを切った後、実技材を清掃し、作業終了を指導者に申告する。その後は指導者の指示に従い、実技材を所定の場所（作品提出場所）に提出すること。
- (12) 実技材の清掃に際し、溶接部の修正になるような行為を行ってはならない。
例えば、ワイヤブラシやタガネで過度の清掃を行い、ビードの波目が消えるほど磨いてはならない。
- (13) 実技材提出後は、指導者の指示に従い待機すること。なお、実技場所等の掃除は、当該班の実技が終了してから指導者の合図で一斉に行い、清掃終了後、指示に従い退場すること。
- (14) 実技会場から退場時、速やかに工具箱を返却すること。
- (15) 会場で準備する「腰掛け」を使用しなくても良いが、床に直接座っての作業は「不安全行為」に該当する。

実 技 手 順

実技要領及び注意事項「3.～5.」に記載の作業手順を、下表に記載します(参考・参照用)。
 この中で※(3箇所)は、指導者に各々その完了を申告し、確認を受ける項目です。
 それぞれを忘れずに、確実に申し出てください。

実 技 者	指 導 者
召 集 ・点呼を受ける ・工具箱貸与	・実技者の点呼 ・工具箱配布
服装・工具点検 ・服装、工具類の点検を受ける	・服装、工具名を読み上げ点検
実技材支給 ・実技材の受け取りと確認	・実技材の支給
開先加工 作業時間 1 5 分 ※・開先加工状態確認申告	・開先加工状態の確認
実技会場へ入場 ・作業台及び使用機器の確認 (使用溶接棒を届出書と照合・確認)	・実技実施記録用紙で確認
実技開始 実技時間 4 0 分 ・タック溶接 (仮付) ※・タック溶接 (仮付) 確認申告 ・練習 ・実技材の溶接 ・溶接機のスイッチを切る ・実技材の清掃 ※・実技終了の申告	・タック溶接 (仮付) の状態確認 ・スイッチの確認 ・実技時間の確認
実技終了 ・実技材の提出 ・実技場所の清掃 ・工具類の収納、工具箱返却	・実技材提出の指示 ・工具箱回収 ・実技場所清掃の確認
退 場	

実技材の提出と審査

5.(11) に記載のとおり、実技終了した製品は（指導者の指示に従って）所定場所に提出する。